

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2323/96**

17.1.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Jetstream. Poljinjarrujen vääntöputkien tarkastus.**Koskee:** Kaikkia Beagle B21 Pup Series 1/2/3-lentokoneita.**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 003-10-95.**Voimaantulo:** 1.3.1996**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta poljinjarrujen vääntöputket Jetstream Aircraft Ltd. Pup Service Bulletinin B121/103 osan 2 "ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS" ohjeiden mukaisesti sisä- ja ulkopuolelta 300 lentotunnin kuluessa tai kun koneen kokonaislentoaika saavuttaa 3300 tuntia, kumpi tulee myöhemmin. Jos tarkastuksessa putkesta löytyy murtumia, niin ota ennen lentotoiminnan jatkamista yhteyttä Jetstream Aircraft Ltd:hen korjausohjeita varten.
- B. Jos koneeseen asennetaan uudet poljinjarrujen vääntöputket, niin toista kohdan A tarkastus 3300 lentotunnin kuluttua uusien putkien asentamisesta ja sen jälkeen 600 lentotunnin välein. Ellei uusia putkia asenneta, niin toista kohdan A tarkastus 600 lentotunnin välein ensimmäisen tarkastuksen jälkeen.