

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2382/96**

16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus.

Koskee: Teledyne Continentalin ja Bendixin S-20-, S-1200-, D-2000- ja D-3000-sarjan magneettoja. (Huom. Esim. S-20-sarjan magneettoihin luetaan S4(L)N-20/21-, S6R(L)N-20/21/23/25-, S6LN-22/26/jne - tyyppiset magneetit. Samoin S-1200-sarjan magneettoihin luetaan S4RN-1201/1211/1225/1259/jne-tyyppiset magneetit.)

Viite: FAA AD 96-12-07.

Voimaantulo: 1.9.1996.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. MAGNEETOT, JOIDEN KÄYNTIAIKA UUDESTA, VIIMEISESTÄ PERUSKORJAUksesta TAI VIIMEISESTÄ M 2082/93 MUUTOS 1:N MUKAISESTA TARKASTUKSESTA ON ALLE 450 TUNTIA**
1. Tarkasta magneeton laukaisukytkin ennen 500 tunnin käyntiajan saavuttamista uudesta, viimeisestä peruskorjauksesta tai viimeisestä M 2082/93 muutos 1:n mukaisesta tarkastuksesta Teledyne Continental Motors Mandatory Service Bulletinin (TCM MSB) nro. 645 ja TCM MSB nro. 639 osan "Detailed Instructions" ohjeiden mukaisesti. Jos laukaisukytkin ei täytä bulletinien asettamia vaatimuksia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen bulletinien ohjeiden mukaisesti.
 2. Toista kohdan **A.1** toimenpiteet 500 käyntitunnin välein
- B. MAGNEETOT, JOIDEN KÄYNTIAIKA UUDESTA, VIIMEISESTÄ PERUSKORJAUksesta TAI VIIMEISESTÄ M 2082/93 MUUTOS 1:N MUKAISESTA TARKASTUKSESTA ON 450 TUNTIA TAI ENEMMÄN TAI TUNTEMATON**
1. Tarkasta magneeton laukaisukytkin 50 käyntitunnin kuluessa TCM MSB nro. 645 ja TCM MSB nro. 639 osan "Detailed Instructions" ohjeiden mukaisesti. Jos laukaisukytkin ei täytä bulletinien asettamia vaatimuksia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen bulletinien ohjeiden mukaisesti.
 2. Toista kohdan **B.1** toimenpiteet 500 käyntitunnin välein.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2082/93 muutos 1. ✓