

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 0 82 771
Telex 12 1247 AVIA FI
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2402/96

7.10.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuittaa, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

AlliedSignal. Puhaltimen kiekon vaihto.

Koskee: Turbiinimoottoreita AlliedSignal (entinen Garrett Engine Division) TFE-731-2/-2A/-3/-3A/-3AR/-3B/-3BR/-3C/-3CR/-3D/-3DR/-3R/-4R.

Viite: FAA AD 96-18-13.

Voimaantulo: 1.11.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Vaihda moottorin puhaltimen roottorikiekot osanumeroltaan 3072162-5, 3073436-5, 3073539-* ja 3074529-* (Tähti [*] osanumeron perässä merkitsee kaikkia lisänumeroita.) uusiin, lentokelpoisiin kiekkoihin AlliedSignal Engines Alert Service Bulletinin (ASB) no. TFE731-A72-3569 ohjeiden mukaisesti noudattaen seuraavaa aikataulua.

Puhaltimen roottorikiekon jaksot uudesta tämän määräyksen voimaantumispäivänä

3600 tai vähemmän
3601 - 5500

5501 tai suurempi

Puhaltimen roottorikiekko vaihdettava viimeistään

4100 jakson kohdalla (uusi enimmäismäärä)
500 jakson kuluessa tai ennen 5700 jakson saavuttamista, kumpi ensin tulee
200 jakson kuluessa; 7100 jaksoa ei kuitenkaan saa ylittää

- B.** Vaihda moottorin puhaltimen roottorikiekot osanumeroltaan 3072816-* (Tähti [*] osanumeron perässä merkitsee kaikkia lisänumeroita.) uusiin, lentokelpoisiin kiekkoihin AlliedSignal Engines Alert Service Bulletinin (ASB) no. TFE731-A72-3570 ohjeiden mukaisesti noudattaen seuraavaa aikataulua.

Puhaltimen roottorikiekon jaksot uudesta tämän määräyksen voimaantumispäivänä

3850 tai vähemmän

3851 - 6000

6001 tai suurempi

Puhaltimen roottorikiekko vaihdettava viimeistään

Viimeistään 4600 jakson kohdalla (uusi enimmäismäärä)
750 jakson kuluessa tai ennen 6500 jakson saavuttamista, kumpi ensin tulee
500 jakson kuluessa; 10000 jaksoa ei kuitenkaan saa ylittää

- C.** Lentokelpoisella kiekolla tarkoitetaan sellaista, jonka käyntijaksot eivät ole ylittäneet tämän määräyksen mukaisia uusia käyntijaksorajoja.