

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2417/96**

9.12.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Välivaihteiston kiinnitys.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L ja L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 96-263-060.**Voimaantulo:** 1.1.1997**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin välivaihteiston osanumero. Jos se on 332A 35-0002, 332A 35-0010 tai 332A 35-0011, niin tee alla olevien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta aina päivän viimeisen lennon jälkeen, kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty, välivaihteiston etukiinnitys EUROCOPTER FRANCE AS 332 Service Bulletinin nro. 01.00.47 (SB) kohdan 2B(1) ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksen tulos on epävarma, niin tee heti väritunkeumatarkastus. Jos murtumia löytyy, niin irrota vaihteisto ja ota yhteys valmistajaan.
- C. Tarkasta välivaihteiston ja helikopterin rungon välisen kiinnityksen yhdenmukaisuus 500 lentotunnin kuluessa SB:n kohdan 2B(2.1.1) tai 2B(2.1.2a) ohjeiden mukaisesti. Jos kiinnitys ei täytä yhdenmukaisuusvaatimuksia, niin korjaa sitä SB:n kohdan 2B(2.1.4) ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan B tarkastusta enää tarvitse toistaa.
- D. Tarkasta varastossa olevan välivaihteiston kiinnitysosien yhteensopivuus SB:n kohdan 2B(2.1.1) tai 2B(2.1.2a) ohjeiden mukaisesti ennen sen asentamista helikopteriin.

MUUTETTU  
 Pvm M 2497/97