

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2464/97**

1.8.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Sylintereiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentomoottoreita Teledyne Continental O-470, IO-470, E-165, E-185 ja E-225.

Viite: FAA AD 97-15-01.

Voimaantulo: 15.8.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. MOOTTORIT O-470 ja IO-470:** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottorin sarjanumero lueteltu Teledyne Continental Service Bulletinin CSB97-10 (CSB97-10) taulukossa 1. Jos sarjanumero on taulukossa, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet 10 lentotunnin kuluessa. Jos sarjanumeroa ei ole taulukossa, niin tee kohdan **B** mukainen tarkastus 10 lentotunnin kuluessa.
- B. KAIKKI MOOTTORIT LUKUUNOTTAMATTA NIITÄ, JOTKA ON LUELTELTU CSB97-10:N TAULUKOSSA 1:** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, onko moottorin sylintereitä vaihdettu sellaisiin, jotka on hankittu tehtaalta CSB97-10:n taulukossa 2 mainittuna ajanjaksona. Ellei sylintereitä ole hankittu taulukossa 2 mainittuna ajanjaksona tai jos sylinterin asemanumeron jälkeen on leimattu "M" tai "P", ei tämä määräys vaadi lisätoimenpiteitä ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Tee muussa tapauksessa kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C. Irrota vialliset sylinterit männäntappeineen CSB97-10:n kohdan INSPECTION INSTRUCTIONS osan 2A ja liitteen A ohjeiden mukaisesti. Asenna tilalle lentokelpoiset sylinterit CSB97-10:n kohdan INSPECTION INSTRUCTIONS osan 2B ohjeiden mukaisesti.**