

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2501/98**

20.1.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Raytheon. Paineistuksen varoventtiili**

**Koskee:** Kaikkia Beech-lentokoneita 58P, 58PA, 60, A60, B60, 65-90, A90, B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 100, A100, B100, 200, B200, 200C, B200C, 200T, 200CT, B200CT, A200, A200CT, 300, B300, B300C ja 2000.

**Viite:** FAA AD 97-25-01.

**Voimaantulo:** 15.2.1998

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- Muutos 1*
- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneen sarjanumero lueteltu tämän määräyksen liitteessä 1 olevassa taulukossa. Jos on, niin tee alla mainitut toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta 15.5.1998 mennessä, onko paineistuksen varoventtiilin
- tunnistuskilvessä merkintä "PCA" (Poppet Change Accomplished); tai
  - ATD Quality Assurance "Functional Test (FT)" leima päivätty June 1992 tai sen jälkeen.
- Jos jompikumpi merkintä löytyy, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Muussa tapauksessa vaihda paineistuksen varoventtiili sellaiseen uuteen venttiiliin, jonka sarjanumeroa ei ole mainittu tämän määräyksen liitteessä 2. Venttiilin vaihtamisesta on esitetty lisää Beechcraft Service Bulletinissa 2484 Rev. 1.
- C. Liitteen 2 taulukossa sarjanumeroltaan mainittujen varoventtiilien asentaminen tässä määräyksessä lueteltuihin lentokoneisiin on kielletty 15.2.1998 jälkeen.

## M 2501/98

## LIITE/BILAGA 1

Tyyppi/Modell	S/N	Tyyppi/Modell	S/N
58P & 58PA	TJ-3 - TJ-497	A200CT(C-12F)	BP-52 - BP-63
60 & A60	P-3 - P-246 (Kit No. 60-5024-1S)	A200CT(RC-12G)	FC-1, FC-2 & FC-3
B60	P-247 - P-307 (Kit No. 60-5024-3 S)	A200CT(RC-12H)	GR-14 - GR-19
B60	P-308 - P-596	A200CT(RC-12K)	FE-1 - FE-9
65-90, A90, B90, C90 & C90A	LJ-1 - LJ-1302	B200C(C-12F)	BL-73 - BL-112 & BL-118 -BL-123
E90	LW-1 - LW-347	B200C(UC-12F)	BU-1 - BU-10
F90	LA-2 - LA-236	B200C(RC-12F)	BU-11 & BU-12
100 & A100	B-1 - B-94, B-100 - B-204 & B-206 - B-247	B200C(UC-12M)	BV-1 - BV-10
B100	BE-1 - BE-137	B200C(RC-12M)	BV-11 & BV-12
200 & B200	BB-2 & BB-6 - BB-1419	B200C(C-12F)	BP-64 - BP-71
200C & B200C	BL-1 - BL-23, BL-25 - BL-57 & BL-61 - BL-137	B200CT(FWC-12D)	FG-1 & FG-2
200T	BT-1 - BT-32		
200CT-B200CT	BN-1 - BN-4		
300	FA-1 - FA-220 & FF-1 - FF-19		
B300	FL-1 - FL-72		
B300C	FM-1, FM-2 & FM-3		
2000	NC-4 - NC-53		
H90(T44A)	LL-1 - LL-61		
A100(U-21F)	B-95 - B-99		
A100-1(U21J)	BB-3, BB-4 & BB-5		
A200(C12-A/C)	BD-1 - BD-30 & BC-1 - BC-75		
A200(UC-12B)	BJ-1 - BJ-66		
A200CT(C-12D)	BP-1, BP-22 & BP-24 - BP-51		
A200CT(FWC-12D)	BP-7 - BP-11		
A200CT(RC-12D)	GR-1 - GR-13		

Venttiili/Ventil	Venttiilin/Ventilens S/N	Lentokonetyyppi/Flygplansmodell
103570-26	80-223, 80-225 through 80-227, 80-229, and 80-230.	2000.
103598-2	16-808, 39-2434, 45-747, 87-1600, and 116-1238.	60(A), C90, and E90.
103598-15	128-11.	58P.
103648-1	11-4913 through 11-4916, 12-3832, 20-3006, 22-4950, 12-3912, 30-3076, 39-2412, 41-4918, 41-4919, 61-3300, 101-4920, 101-4922 through 101-4924, 101-4926 through 101-4931, 101-4933, 101-4935, 101-4936, 101-4938, 101-4940, 101-4941, 121-3683, 121-4942, 129-2904, and 129-2920.	60, 90, A90, B90, C90, E90, 100, A100, and B100.
103648-3	21-1827, 71-1828, 71-1829, and 120-1823 through 101-1826.	58P.
103648-4	10-4664 through 10-4667, 11-223, 11-3093, 11-3161, 11-4717 through 11-4721, 12-795, 12-3641, 12-4760, 15-4368, 21-3182, 21-3208, 21-4722 through 21-4728, 21-4730, 21-4732, 22-3688, 22-3706, 22-3733, 22-3736, 24-4232, 24-4241, 24-4252, 24-4255, 27-4498, 32-3756, 32-3777, 32-4761, 32-4762, 37-1087, 37-1113, 38-2417, 41-3227, 41-3237, 41-3261, 41-3274, 41-4733, 41-4734, 42-1475, 42-3830, 42-3838, 42-3840, 42-3850, 42-3851, 42-3877, 42-3882, 42-3883, 42-3890, 48-1557, 49-181, 50-2804, 51-4735, 51-4736, 59-2090, 60-2896, 61-3301, 61-4737, 61-4738, 62-3907, 62-3968, 62-3981, 62-2155, 70-2960, 71-4739, 71-4740, 72-3988, 72-3991, 72-3999, 74-4288, 74-4289, 74-4293, 74-4296, 76-4441, 77-4556, 77-4567, 79-2189, 79-2218, 79-2223, 81-3415, 87-1197, 87-1585, 89-2288, 95-4404, 99-2358, 99-2365, 99-2369, 99-2385, 99-2403, 99-2430, 104-4336, 107-1297, 110-3033, 111-3462, 111-3482, 111-3515, 111-4755, 116-4468, 116-4470, 119-2507, 119-2520, 120-3043, 120-3048, 120-3057, 120-4687 through 120-4692, 121-3562, 126-4490, 128-1776, and 129-4639.	200.

Venttiil/Ventil	Venttiilin/Ventilens S/N	Lentokonetyyppi/Flygplansmodell
103648-5	10-325, 12-760, 12-799, 20-236, 21-1734, 21-1741 through 21-1744, 21-1746, 40-365, 21-1762, 41-1763, 60-243, 61-605, 77-1590, 90-461, 100-1712 through 100-1718, 100-1720 through 100-1726, 100-1728 through 100-1731, 105-149, 105-285, 109-1613, 109-1620, 116-1488, 121-1764, 126-1502, and 126-1511.	C90-1, C90A, and F90.
103648-6	101-1830, 101-1831, and 110-1822.	58P and 90.
103648-7	11-208, 14-1206, 17-2204, 21-2817, 21-2818, 21-2827, 21-2828, 22-2832, 23-1030, 23-1058, 24-1211, 24-1232, 25-1634, 30-2719, 31-346, 42-843, 51-397, 51-398, 51-409, 54-1253, 74-1320, 77-2349, 86-2136, 103-1129, 110-1171, 112-961, 112-1000, 113-1172, 113-1192, 114-1538, 118-2569, 119-2607, 119-2614, 101-2796 through 100-2806, and 100-2808 through 100-2815.	B200 and 300.
103648-13	12-410, 12-464, 12-465, and 70-386 through 70-400.	300 and B300.