

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2544/98**

4.5.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin jäänpoistojärjestelmä.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L ja -L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 98-155-069.**Voimaantulo:** 1.6.1998**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta pyrstöroottorin vaihteistoon asennetun pyrstöroottorin lapojen jäänpoiston pyörivän kollektorin, osanumero APCL 110-265-201 akselin suuntainen vällys EUROCOPTER Service Bulletinin Nro. 05.00.45 kohdan 2.B ohjeiden mukaisesti 100 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein.
- B. Muutostason A mukaiset kollektorit: Jos vällys kohdan A mukaisessa tarkastuksessa on 0,4 mm tai enemmän, niin vaihda pyrstöroottorin vaihteisto uuteen työkortin 65.20.00.401 ohjeiden mukaisesti.
- C. Kollektorit, joihin ei ole tehty muutosta A: Jos vällys kohdan A mukaisessa tarkastuksessa on 0,7 mm tai enemmän, niin vaihda pyrstöroottorin vaihteisto uuteen työkortin 65.20.00.401 ohjeiden mukaisesti.

Lisää tarkastukset helikopterin huolto-ohjelmaan.