

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2578/98**

17.8.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Kytkinakselin tarkastus.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C, -C1, -L ja -L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 86-012-023R4.**Voimaantulo:** 10.9.1998**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa moottorin ja pääroottorin vaihteiston välisen kytkinakselin osanumero. Jos se on Bendix nro. 332A54-0216-02, 332A54-0216-03 tai 332A54-0216-04, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** *Kytkinakselit, joihin ei ole tehty muutosta 0752316 ja 0752317:*
- 1) Tee EUROCOPTER AS332 Service Bulletinin nro. 63-00-21 Ed. 1 (SB) kohdan 2B(1) mukaiset toimenpiteet (kiinnityspulttien ja niiden vääntökuormituksen tarkastus) 50 lentotunnin välein.
  - 2) Tee SB kohdan 2B(8) mukaiset toimenpiteet (värähtelytason tarkastus työkortin 63-20-00-501 mukaisesti) 25 lentotunnin välein.
  - 3) Tee SB kohdan 2B(1)... (8) mukaiset toimenpiteet 550 lentotunnin välein.
- C.** *Kytkinakselit, joihin on tehty muutos 0752316 ja 0752317:*
- 1) Tee SB kohdan 2B(8) mukaiset toimenpiteet (värähtelytason tarkastus työkortin 63-20-00-501 mukaisesti) 25 lentotunnin välein.
  - 2) Tee SB kohdan 2B(1)... (8) mukaiset toimenpiteet 550 lentotunnin välein.
- D.** *Varaosat:*  
 Tee kaikki SB:n mukaiset toimenpiteet vaihtaessasi Bendix-kytkinakselin, laipan tai holkin uuteen.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1943/92.