

**ILMAILULAITOS**  
 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2582/98**  
**Muutos 1**  
 29.10.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**AlliedSignal. Polttoaineputken vaihto.**

**Koskee:** Kaikkia AlliedSignal Inc.-turbiinimoottoreita TFE731-2, -3 ja -4.

**Viite:** FAA AD 98-17-01R1.

**Voimaantulo:** 1.12.1999

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta seuraavassa huollossa, onko moottoriin asennettu polttoaineputkia osanumeroltaan 3071051-1, 3073729-1 tai 3072886-1. Jos kyseisiä putkia on asennettu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet, ellei jo ole tehty M 2582/98:n kohdan B tai C mukaisesti. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Kaikkiin lentokonetyyppeihin lukuun ottamatta lentokoneisiin Learjet 35, 36 ja 55 asennetut moottorit: Tee seuraavat toimenpiteet 160 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta, kuitenkin viimeistään 20.12.1999.
  1. *Cessna-lentokoneisiin asennetut moottorit:*  
 Asenna moottoriin parannettua mallia oleva joustava polttoaineputki AlliedSignal Inc. Alert Service Bulletinin nro. TFE731-A73-3132 kohdan Accomplishment Instructions ohjeiden mukaisesti.
  2. *Muihin kuin Cessna-lentokoneisiin asennetut moottorit:*  
 Asenna moottoriin parannettua mallia oleva joustava polttoaineputki AlliedSignal Inc. Alert Service Bulletinin nro. TFE731-A73-3128 kohdan Accomplishment Instructions ohjeiden mukaisesti.
- C. Learjet 35-, 36- ja 55-lentokoneisiin asennetut moottorit: Alkuperäisen jäykän putken tilalle voi valinnaisesti asentaa joustavan putken ja kiinnityskappaleet. Noudata tällöin AlliedSignal Inc. Service Bulletinin nro. TFE731-73-3107 Revision 4:n ohjeita.

Kohdan **B** ja **C** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2582/98.