

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2584/98**

17.9.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Kytkinakselin tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L ja -L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 97-303-066R1.**Voimaantulo:** 1.10.1998**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Mittaa 23000 rpm-akselien värähtelytaso 25 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 25 lentotunnin välein Eurocopter France AS332 huoltokäsikirjan (MET) työkortin 63.20.00.501 ja Service Telexin nro. 63.00.54 R3 kohdan C.C.(1) ohjeiden mukaisesti. (Ellei lentokelpoisuusmääräyksen M2493/97 kohdan A mukaista tarkastusta ole vielä tehty, on värähtelytaso ensimmäisen kerran mitattava ennen seuraavaa lentoa.)
 Merkitse mitattujen värähtelytasojen keskiarvo helikopterin teknilliseen kirjanpitoon työkortin 63.30.00.51 ja Service Telexin nro. 63.00.54 R3 kohdan C.C.(3) ohjeiden mukaisesti.
 Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.
- B.** Tarkasta aina moottorin ja pääroottorin vaihteiston välisen kytkinakselin irrotuksen ja asennuksen yhteydessä työkortin 83.10.00.602 ja Service Telexin nro. 63.00.54 R3 kohdan C.C.(2) ohjeiden mukaisesti, että O-rengastiiviste on asennettu uraholkkiin.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2493/97. ✓