

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2746/00**

10.4.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Kytkinakselin tarkastus.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C, -C1, -L ja -L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN1999-257-074R1.**Voimaantulo:** 15.5.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tee EUROCOPTER AS332 Service Bulletinin nro. 63.00.58 R1(SB) kohdan 2B(1)... (8) mukaiset toimenpiteet seuraavina ajankohtina:  
 - kun moottori, pääroottorin vaihteisto tai moottorin ja pääroottorin vaihteiston välinen kytkinakseli (Bendix-akseli) irrotetaan;  
 - kun moottorin ja pääroottorin vaihteiston välisen kytkimen kiinnityspultti löystyy tai murtuu.
- B.** *Helikopterit, joihin ei ole tehty muutosta MOD 0726070 tai MOD 0726075 (vastaa Turbomecan muutosta TU 203 tai Turbomecan Service Bulletinia Nro. 298 73 0146):*  
 Mittaa värähtelytaso 25 lentotunnin välein EUROCOPTER AS332 huoltokäsikirjan (MET) työkortin 63.20.00.501 ohjeiden mukaisesti. Jos helikopterissa on EUROHUMS-huoltojärjestelmä, niin seuraa värähtelytasoa sen sijaan jatkuvasti MFI työkortin nro. 45.11.02.30 ohjeiden mukaisesti
- C.** *Kytkinakselit, joihin ei ole tehty muutosta 0752316 ja 0752317 tai 0752384 :*  
 Tee SB kohdan 2B(1) mukaiset toimenpiteet (kiinnityspulttien ja niiden vääntökuormituksen tarkastus) 50 lentotunnin välein.
- D.** Tee SB kohdan 2B(1)... (8) mukaiset toimenpiteet 550 lentotunnin välein.
- E.** *Varaosat:*  
 Tee SB kohdan 2B(1)...(8) mukaiset toimenpiteet vaihtaessasi Bendix-kytkinakselin, laipan tai holkin uuteen.
- F.** Lisää ennen seuraavaa lentoa helikopterin lentokäsikirjaan ehdollinen revisio D ja pikarevisio 2D (päiväyskoodi 99-49).

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2674/99.