

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2753/00**

11.5.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Polttoainesuodattimen ohivirtausventtiili.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS 332C/C1/L/L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 98-318-071R3.**Voimaantulo:** 1.6.2000.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu M2686/99:n kohdan A mukaisesti, onko helikopteriin asennettu jokin alla luetelluista polttoainesuodattimista (osanumero):

4020P25 (704A44620031)
 4020P25-1 (704A44620034)
 4020P25-2 (704A44620035)
 4020P25-3 (704A44620036)
 4020P25-11 (704A44620037)

Jos polttoainesuodatin on asennettu, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

B. Tee EUROCOPTER AS 332 Service Telexin nro. 01.00.56R2 kohdan CC mukaiset toimenpiteet seuraavina ajankohtina:

- 25 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta
- aina sen jälkeen, kun polttoainesuodattimen tukkeutumisesta varoitettava valo syttyy palamaan
- aina sen jälkeen, kun helikopteriin asennetaan kohdan A mukainen polttoainesuodatin.

C. Laita EUROCOPTER AS 332 Service Telexin nro. 01.00.56R2 kohdan DD mukainen väliaikainen teksti 25 lentotunnin kuluessa helikopterin lentokäsikirjan osan 3 "EMERGENCY PROCEDURES" kappaleeseen "Fuel system failures", ellei siihen jo ole laitettu Service Telexin nro. 01.0056R1 mukaista tekstiä. Tee lentokäsikirjaan samalla muutos Rapid Revision RR2A.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2686/99.