

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2763/00**

14.6.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin ohjaus**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS350B/B1/B2/B3/BA/BB/D**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2000-222-079.**Voimaantulo:** 15.7.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Merkitse pyrstöroottorin pyörivän ohjauslevyn ja välilevyn keskinäinen asema 10 lentotunnin kuluessa Eurocopter AS350 Service Bulletinin nro. 05.00.33 (SB) kohdan 2B1 ohjeiden mukaisesti.
- B.** Tarkasta aina päivän viimeisen lennon jälkeen SB:n kohdan 2B2 mukaisesti, että pyrstöroottorin pyörivään ohjauslevyyn ja välilevyyn maalatut merkkiviivat ovat linjassa.
1. Jos merkkiviivat ovat linjassa, niin tee SB:n kohdan 2B3 mukaiset toimenpiteet (MOD 076554) viimeistään seuraavassa T-huollossa.
 2. Elleivät merkkiviivat ole linjassa, niin tee SB:n kohdan 2B4 mukaiset toimenpiteet (MOD 076554) viimeistään 25 lentotunnin kuluessa virheen havaitsemisesta.
- C.** Ennen kuin asennat helikopteriin varastossa olevan pyrstöroottorin ohjauslevykokonaisuuden tai pyrstöroottorin vaihteiston, niin tee siihen SB:n kohdan 2B3 mukaiset toimenpiteet (MOD 076554).