

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2792/00**

15.9.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kurtata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**SOCATA. Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden ruuvit.****Koskee:** Kaikkia lentokoneita TBM 700.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2000-375**Voimaantulo:** 25.9.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta laskusiivekkeiden ulompien kiinnityskorvakkeiden kiinnitysruuvit (varaosakirjan kappale 57-50-00, kuva 02, osa 150 ja 160) ja sisempien kiinnityskorvakkeiden kiinnitysruuvit (varaosakirjan kappale 57-50-00, kuva 02, osa 070 ja 090) ennen jokaista lentoa SOCATA Service Bulletinin TBM700 nro. 70-086-57 ohjeiden mukaisesti seuraavasti:
1. Poikkeuta laskusiivekkeet laskuasentoon.
  2. Tarkasta, että ruuvit ovat paikoillaan ja että ne on kiristetty oikein. Ruuvit on kiristetty oikein, ellei maali ole niiden ympäriltä hilseillyt ja maalikerroksen alla tuntuvat sovitusermit ovat oikein.
- B.** Jos vikoja löytyy, niin ota yhteys valmistajatehtaaseen ennen lentotoiminnan jatkamista.

