

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2793/00**

15.9.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuottoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai puhejelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailuin (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Polttoainesuodattimen ohivirtausventtiili.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS 332C/C1/L/L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 1998-318-071R4.**Voimaantulo:** 10.10.2000.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, onko helikopteriin asennettu jokin alla luetelluista polttoainesuodattimista (osanumero):

4020P25 (704A44620031)
4020P25-1 (704A44620034)
4020P25-2 (704A44620035)
4020P25-3 (704A44620036)
4020P25-11 (704A44620037)
4020P25-4 (704A44620044)



Jos polttoainesuodatint on asennettu, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheita lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

B. Tee EUROCOPTER AS 332 Service Telexin nro. 01.00.56R3 kohdan CC mukaiset toimenpiteet seuraavina ajankohtina:

- 25 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta
- aina sen jälkeen, kun polttoainesuodattimen tukkeutumisesta varoitettava valo syttyy palamaan
- aina sen jälkeen, kun helikopteriin asennetaan kohdan A mukainen polttoainesuodatin.

C. Laita EUROCOPTER AS 332 Service Telexin nro. 01.00.56R3 kohdan DD mukainen väliaikainen teksti 25 lentotunnin kuluessa helikopterin lentokäsikirjan osan 3 "EMERGENCY PROCEDURES" kappaleeseen "Fuel system failures", ellei siihen jo ole laitettu Service Telexin nro. 01.0056R1 tai -R2 mukaista tekstiä.

D. Pidä lentokäsikirja jatkuvasti ajan tasalla laittamalla siihen Condition Revision Rce ja kaikki vastaisuudessa julkaistavat polttoainejärjestelmän vikoja koskevat muutokset.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2753/00.