

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2794/00****Muutos 1****10.10.2000**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuottoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Textron Lycoming. Öljysuodattimen tiivisteen vaihto.

Koskee: Kaikkia lentomoottoreita Textron Lycoming **O-320-H1AD, -H1BD, -H2AD, -H2BD, -H3AD, -H3BD;** **(L)O-360-A1AD, -A1F6D, -A1G6D, -A1LD, -A3AD, -A4AD, -A5AD, -E1A6D; IO-360-A1B6D, -A1D6D, -A3B6D, -A3D6D, -C1E6D, -J1AD, -J1A6D; (L)TO-360-A16D, -C1A6D, -E1A6D, -F1A6D; TIO-360-C1A6D; (L)HIO-360-E1AD, -E1BD, -F1AD; O-540-H1A5D, -H1B5D, -H2A5D, -H2B5D, -J1A5D, -J1B5D, -J1C5D, -J1D5D, -J2A5D, -J2B5D, -J2C5D, -J2D5D, -J3A5D, -J3C5D, -L3C5D; IO-540-C4D5D, -K1A5D, -K1B5D, -K1E5D, -K1F5D, -K1G5D, -K1J5D, -L1A5D, -L1B5D, -M1A5D, -M1B5D, -M2A5D, -T4A5D, -T4B5D, -T4C5D, -U1A5D, -U1B5D, -V4A5D, -W1A5D, -W3A5D; (L)TIO-540-K1AD, -S1AD, -AA1AD, -AB1AD, -AB1BD, -F2BD, -J2BD, -N2BD, -R2AD, -T2AD, -V2AD; AEIO-540-L1B5D; TIO-541-E-sarja; TIGO-541-D1A, -D1B, -E1A; IO-720-A1BD, -B1BD, -C1BD, -D1BD ja -D1CD.**

Viite: FAA AD 2000-18-53.**Voimaantulo:** 20.10.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottori valmistettu, uudelleen rakennettu tai peruskorjattu tai öljysuodattimen sovitusslevy (osanumero LW-13904) tai sovitusslevyn tiiviste (osanumero LW-13388) vaihdettu 1.4.1999 jälkeen. Jos näin on, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Jos moottorin käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa on 50 tuntia tai enemmän uudesta tai peruskorjauksesta tai öljysuodattimen sovitusslevyn tiivisteen (osanumero LW-13388) tai sovitusslevyn (osanumero LW-13904) vaihdosta, niin vaihda sovitusslevyn tiiviste uuteen ennen seuraavaa lentoa Textron Lycoming Mandatory Service Bulletinin (MSB) nro. 543A osan 1 ja 2 sekä Service Instructionin (SI) nro. 1453 ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos moottorin käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa on vähemmän kuin 50 tuntia uudesta, peruskorjauksesta, öljysuodattimen sovitusslevyn tiivisteen (osanumero LW-13388) tai sovitusslevyn (osanumero LW-13904) vaihdosta, niin tarkasta sovitusslevyn tiiviste 10 lentotunnin tai kolmen vuorokauden kuluessa, kumpi ensin tulee. Jos tarkastuksessa havaitaan merkkejä öljyvuoodoista tai jos tiiviste on pullistunut, vaurioitunut, siirtynyt paikoiltaan tai rapistunut, niin vaihda tiiviste uuteen ennen seuraavaa lentoa MSB nro. 543A osan 1 ja 2 ja SI nro. 1453 ohjeiden mukaisesti.
- D.** Vaihda sovitusslevyn tiiviste, osanumero LW-13388, kohdan **B** ja **C** toimenpiteiden jälkeen uuteen 50 lentotunnin välein.
Lisää toimenpide ilma-aluksen huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2794/00.

