

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2801/00**

6.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**SOCATA. Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden ruuvit.****Koskee:** Kaikkia lentokoneita TBM 700.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2000-409.**Voimaantulo:** 1.12.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneeseen tehty SOCATA:n muutos MOD. 70-122-57 "Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeet". Ellei muutosta ole tehty, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Jos muutos on tehty, tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden kiinnitysruuvit ennen jokaista lentoa SOCATA Service Bulletinin TBM700 nro. 70-086-57 ohjeiden mukaisesti seuraavasti:
1. Poikkeuta laskusiivekkeet laskuasentoon.
  2. Tarkasta, että ruuvit ovat paikoillaan ja että ne on kiristetty oikein. Ruuvit on kiristetty oikein, ellei maali ole niiden ympäriltä hilseilyt ja maalikerroksen alla tuntuvat sovitukset ovat oikein.
  3. Jos vikoja löytyy, niin ota yhteys valmistajatehtaaseen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- C.** Levitä kiinnitysruuvien kierteille ruuvilukitetta ja lisää ruuvien kiristysmomenttia seuraavassa huollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2000 SOCATA Service Bulletinin TBM 700 Nro. 70-087-57 ohjeiden mukaisesti.
- D.** Varmista jokaisessa 100 tunnin huollossa kohdan C toimenpiteiden jälkeen, etteivät ruuvit ole löystyneet. Käytä apuna kiinnityskorvakkeisiin ja ruuveihin maalattuja punaisia asetusmerkkejä. Lisää tarkastus koneen huolto-ohjelmaan.
- E.** Sen jälkeen, kun koneeseen on tehty kohdan C mukaiset toimenpiteet, ei kohdan B tarkastusta enää tarvitse toistaa. Sen jälkeen, kun koneeseen on tehty muutos MOD. 70-122-57, ei mitään tämän määräyksen mukaisia tarkastuksia enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2792/00. ✓