

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 2802/00
Muutos 1
4.1.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tenty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell/Agusta. Pyrstöpuomin kiinnitysalueen vahvike.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Bell/Agusta-Bell 412, 412EP ja 412CF.

Viite: FAA AD2000-18-09.

Voimaantulo: 1.2.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa helikopterin pyrstöpuomin kiinnitysalueen ylemmän vasemmanpuoleisen vahvikkeen osanumero. Jos se on 212-030-191-001, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta vahvike ja sitä ympäröivä rakenne ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen (ellei jo ole tarkastettu) ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Bell Helicopter Textron Alert Service Bulletinin 412-00-100 ohjeiden mukaisesti.
1. Jos vahvikkeesta löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos ympäröivästä rakenteesta löytyy murtumia, niin korjaa se ennen seuraavaa lentoa.
 2. Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2802/00.