

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2802/00**

6.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell/Agusta. Pyrstöpuomin tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Bell/Agusta-Bell 412, 412EP ja 412CF.**Viite:** FAA AD2000-18-09.**Voimaantulo:** 1.12.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, onko helikopterin pyrstöpuomiin asennettu ylempi vasemmanpuoleinen kulmalaiippa osanumeroltaan 212-030-159-001. Jos laippa on asennettu, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta kulmalaiippa ja sitä ympäröivä rakenne ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen (ellei jo ole tarkastettu) ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Bell Helicopter Textron Alert Service Bulletinin 412-00-100 ohjeiden mukaisesti.
1. Jos kulmalaiipasta löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos ympäröivästä rakenteesta löytyy murtumia, niin korjaa se ennen seuraavaa lentoa.
 2. Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.