

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2812/00**

29.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

MD Helicopters. Pääroottorin lapojen tarkastus**Koskee:** Kaikkia MD Helicopters-helikoptereita 369A/H/HM/HS/D/E/FF ja 500N.**Viite:** FAA AD 2000-24-51.**Voimaantulo:** 15.12.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettu alla luetellun taulukon mukaisia, Helicopter Technology Comany, LLC:n valmistamia pääroottorin lapoja. Jos näitä lapoja on asennettu, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Lavan osanumero	Lavan sarjanumerot
500P2100-BSC	K101 – K562
500P2100-101	A001 – A999
500P2100-301	B001 – B529
500P2300-501	T101 – T107

- B. Tarkasta lavan ylä- ja alapinta koputtamalla ennen seuraavaa lentoa Helicopter Technology Comany, LLC:n Mandatory Service Bulletin Noticen Nro. 2100-2R2 osan "INSPECTION" ohjeiden mukaisesti. Ellei lapa läpäise SB:ssä annettuja vaatimuksia, niin vaihda se uuteen, lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.

