

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2816/00**

21.12.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuottoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Polkimien säätöivut.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L/L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2000-486-077.**Voimaantulo:** 15.1.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta jalkapolkimien säätöivut, osanumero 332A27-2344-20 jommalla kummalla alla esitetystä menetelmästä 50 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen kuin vivut ovat saavuttaneet 4500 tunnin kokonaislentoajan.
1. Tarkasta säätöivut boroskoopin avulla irrottamatta niitä EUROCOPTER AS 3332 Alert Telexin nro. 67.00.19R1 kohdan CC2 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 500 lentotunnin välein.
 2. Irrota säätöivut ja tee niille väritunkeumatarkastus Alert Telexin nro. 67.00.19R1 kohdan CC2 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 1500 lentotunnin välein.
- B.** Tarkasta varastossa olevat säätöivut, jotka aikaisemmin ovat olleet asennettuina helikopteriin, seuraavasti.
1. Tee säätöivuille ennen helikopteriin asentamista väritunkeumatarkastus Alert Telexin nro. 67.00.19R1 kohdan CC5 ohjeiden mukaisesti.
 2. Noudata kohdan A tarkastusohjeita viimeistään silloin, kun säätöivujen asentamisesta helikopteriin on kulunut 1500 lentotuntia.

Huom. Lentotoiminnassa on otettava huomioon Alert Telexin nro. 67.00.19R1 kohdan CC1 ohjeet.