

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2860/01**

3.5.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M8-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

JanAero. Lämmittimen polttoaineensäätö- ja sulkuventtiili

Koskee: Kaikkia JanAero B-sarjan lämmittimiä B1500, B2030, B2500, B3040, B3500, B4050 ja B4500. Näitä lämmittimiä on asennettu ainakin seuraavan merkiksiin lentokoneisiin.

Valmistaja	Lentokonetyypit
Beech	95-B55, 58, 58TC, 58P, 60, A60 ja 76
Canadair	CL-215, CL-215T ja CLT-415
Cessna	208, 303, 310F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, 320C/D/E/F, 337, 340, 340A, 414, 414A, 421, 421A/B/C
Piper	PA-23, -30, -31, -34 ja -44

Viite: FAA AD 2001-08-01**Voimaantulo:** 1.6.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta JanAero Devices-lämmittimiin asennetut polttoaineensäätö- ja sulkuventtiilit 25 lentotunnin kuluessa JanAero Devices Service Bulletinin nro. A-107 mukaisesti seuraavasti.
1. Tarkasta venttiilit kohdan INSTALLATION, INSPECTION and ALTERNATIVE VISUAL INSPECTION ohjeiden mukaisesti.
 2. Tee venttiileille painekoe kohdan PRESSURE TEST FOR LEAKAGE ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa venttiili vuotaa, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa sellaiseen, jonka valmistuspäiväkoodi on 11/00 tai myöhempi.
- C. Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen lämmittimeen ei saa asentaa polttoaineensäätö- ja sulkuventtiiliä, jonka valmistuspäiväkoodi on aikaisempi kuin 11/00.