

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2870/01**  
**Muutos 2**  
4.2.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Rotax. Kampikammion tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia Rotax 912A-, 912F-, 912S- ja 914F-sarjan moottoreita.

**Viite:** Austro Control ACL107R2

**Voimaantulo:** 1.3.2003

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

**A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Moottorityyppi	Sarjanumerot
Rotax 912A	4,410.471 ja pienemmät
Rotax 912F	4,412.816 ja pienemmät
Rotax 912S	4,922.766 ja pienemmät
Rotax 914F	4,420.313 ja pienemmät

**B.** Tarkasta kampikammio 50 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 1.4.2003 Bombardier Rotax Service Bulletinin SB-912-029R1 tai SB-914-018R1 ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole tarkastettu määräyksen M 2870/01 tai M2870/01muutos 1 kohdan B mukaisesti.

**C.** Toista Service Bulletinin mukainen tarkastus 100 tunnin välein kohdan **B** tai tarkastuksen jälkeen.

**D.** Jos kohdan **B** tai **C** tarkastuksessa kampikammioista löytyy murtumia, niin ota ennen lentotoiminnan jatkamista yhteyttä lähimpään valtuutettuun Rotax-myyjään (katso <http://www.rotax-aircraft-engines.com>) korjaavia toimenpiteitä varten.

Lisää tarkastus ilma-aluksen huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2870/01 muutos 1.