

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2922/01**

29.11.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräisi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Servo-ohjaimen vaihto.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS350B/BA/B1/B2/B3/BB/D**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-590-087**Voimaantulo:** 15.12.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin servo-ohjaimen tyyppi ja sarjanumero. Jos kyseessä on TRW-SAMM-servo-ohjain, jonka osanumero on SC5083 ja sarjanumero 1500 - 1515 tai osanumero SC5084 ja sarjanumero 722 - 726, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko TRW tarkastanut tai korjannut servo-ohjaimen. Siinä tapauksessa valmistuskilpeen osanumeron oikealle puolelle on kaiverrettu "V"-kirjain, eikä lisätoimenpiteitä vaadita.
- C. Vaihda kohdassa A luetellut servo-ohjaimet ennen seuraavaa lentoa huoltokäsikirjan (MET) työkortin 67.30.00.402 ohjeiden mukaisesti lentokelpoisiin servo-ohjaimiin, joita ei ole lueteltu kohdassa A.

EUROCOPTER Alert Telex AS 350 nro. 01.00.52 käsittelee tätä asiaa.