

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3054/03**Muutos 1
31.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Piper. Lämmittimen polttoainepumppu.**Koskee:** Kaikkia The New Piper Aircraft-lentokoneita PA-34-200T, PA-34-220T, PA-44-180 ja PA-44-180T.**Viite:** FAA AD2003-11-14C**Voimaantulo:** 21.8.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu M3054/03:n mukaisesti, The New Piper Aircraft Service Bulletinin nro. 1127, Kelly Aerospace Power Systems Service Information Letter Bulletinin nro. A-110A ja lentokoneen huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti, vuotaako lämmittimen polttoainepumppu malliltaan 91E92-1 tai 91E93-1. Jos pumppu vuotaa, niin tee kohdan **B** mukainen tarkastus ennen seuraavaa lentoa.
- B. Tarkasta pumpun tiivistepinta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Korjaa viat tai vaihda pumppu uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- C. Tarkasta varaosana oleva lämmittimen polttoainepumppu malli 91E92-1 tai 91E93-1 kohdan **A** mukaisesti ennen lentokoneeseen asentamista.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 3054/03.