

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-alueen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-alueen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2006-0345R1

MT-Propeller. Lapojen suojaiteipin tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä MT-Propeller Entwicklung GmbH:n valmistamia kiintopotkureita MT sekä säätöpotkureita MTV-1/-2/-3/-5/-6/-7/-9/-10/-11/-12/-14/-15/-17/-18/-20/-21/-22 ja -24, jotka on valmistettu ennen vuotta 1995 ja joita ei ole peruskorjattu huhtikuun 1994 jälkeen.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta lapojen metallinen suojaiteippi ennen jokaista lentoa ja jokaisessa 100 tunnin huollossa MT-Propeller Service Bulletinin nro. 8B ja ohjekirjan Operation and Installation Manual E-112 (marraskuu 1993 tai uudempi), E-118 (maaliskuu 1994 tai uudempi), E-124 (maaliskuu 1994 tai uudempi), E-148 (maaliskuu 1994 tai uudempi) tai E-309 (maaliskuu 1994 tai uudempi) ohjeiden mukaisesti. Jos teippi on irtoillut, niin vaihda lapa uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- B. Tarkasta lavan juureen kiinnitetty polyuretaaniteippi ennen jokaista lentoa ja jokaisessa 100 tunnin huollossa edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Jos teippi puuttuu tai se on vaurioitunut, niin tee korjaus 10 lentotunnin kuluessa.

Huom. Toistuvat ennen lentoa tapahtuvat tarkastukset saa suorittaa lentäjä-omistaja tai miehistön jäsen Part M ja Part-145 säännösten mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2006-0345R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2006-0345 ja tämä tiedote lentokelpoisuustiedotuksen T5248/06.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-alueen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-alueen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.