

8.1.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvallion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2007-0001**

### **SOLO Kleinmotoren GmbH. Potkurin kytkimen tarkastus**

**Koskee:** Kaikkia niitä Solo 2 625 01- ja 2 625 02-moottoreita, jotka on varustettu valinnaisella liukukytkimellä. Sen SOLO-osanumero on 29 00 202.

#### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

**A.** Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa 4.1.2007 jälkeen:

1. Irrota liukukytkimen kansi.
2. Mittaa kitkapalojen kuluma SOLO Service Bulletinin 4600-2-2 (SB) kuvan 1 ohjeiden mukaisesti. Uusien palojen paksuus on 8,5 mm ja pienin sallittu 6,5 mm.
3. Tarkasta kytkinkenkien kuluma SB:n kuvan 2 ohjeiden mukaisesti. Kulumaraja on 1 mm.
4. Kokoa kytkin käyttäen uutta kantta osanumero 2042888.

**B.** 12,5 lentotunnin välein:

1. Tee kohdan A tarkastus 12,5 lentotunnin välein vaihtamatta kytkimen kantta.

**C.** 25 lentotunnin välein:

1. Mittaa kohdan A tarkastuksen lisäksi kytkinrummun vällys potkurinnapaan SB: kuvan 1 (mitta t) ohjeiden mukaisesti. Jos vällys ylittää raja-arvon, niin lähetä kytkin valmistajalle peruskorjattavaksi.

**D.** 50 lentotunnin välein:

1. Irrota liukukytkin moottorista ja lähetä se valmistajalle peruskorjattavaksi.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä moottoripurjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.