

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2007-0138-E

Eurocopter. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus

Koskee: Niitä helikoptereita AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D ja AS355E/F/F1/F2/N, joiden pyrstöroottorin lapojen osanumero on 355A12-0031-01/ -02/ -03/ -04/ -05/ -06/ -07/ -08/ -09/ -11/ -12/ -13/ -14; 355A12-0040-00/ -01/ -02/ -03/ -04/ -05/ -07/ -08/ tai 355A12-0050-00/ -01/ -02/ -03/ -04/ -05.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta pyrstöroottorin lavat aina päivän viimeisen lennon jälkeen tai 10 lentotunnin välein, kumpi tulee ensin Eurocopter AS 350 Alert Service Bulletinin nro 05.00.40 Revision 2 tai Eurocopter AS 355 Alert Service Bulletinin nro 05.00.38 Revision 2 (ASB) osan 2.B.1 ohjeiden mukaisesti.
Tarkastuksen saa tehdä myös tehtävään asianmukaisen koulutuksen saanut helikopterin ohjaaja.
- B.** Jos tarkastuksessa pyrstöroottorin lavasta vyöhykkeeltä A löytyy murtumia, tee ASB:n kohdan 2.B.2 mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Tee niille pyrstöroottorin lavoille, osanumero 355A12-0050-00/ -01/ -02/ -03/ -04/ -05, joiden sarjanumero on lueteltu ASB:ssä ja niille lavoille, joiden sarjanumero on pienempi kuin 8419 ja joiden laitekorttiin on merkitty ”korjattu Work Card 64.10.00.872 mukaisesti” tai ”korjattu Work card 64.10.20.712 mukaisesti”, toimenpiteet ohjeen Repair Sheet (FR) CN 376 mukaisesti ennen 31.12.2008.
- D.** Tee varastossa oleville pyrstöroottorin lavoille ASB:n kohdan 2.B mukaiset toimenpiteet ennen helikopteriin asentamista.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2007-00138-E korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2006-0235-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotten T5226/06.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.