

29.5.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0100-E

### Thielert Aircraft Engines GmbH. Kytkinasetelman tarkastus

**Koskee:** Kaikkia moottoreita TAE125-02-99 (kaupallinen nimitys Centurion 2.0), kaikkia sarjanumeroita poislukien moottorit, joihin on asennettu kytkin osanumero 05-7211-K006001.

### Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta kytkin TAE Service Bulletin (SB) TM TAE 125-1006 P1 ohjeiden mukaisesti alla esitetyn taulukon 1 määrittäminä aikoina:

Taulukko 1

Kertyneet lentotunnit (FH) 27.5.2008 mennessä edellisen kytkimen tarkastuksen jälkeen:	Vaadittu Required Compliance time:
Yli 100 FH	Seuraavan 10 FH aikana 27.5.2008 jälkeen.
Yli 50 mutta 100 FH tai vähemmän	Seuraavassa 100 FH huollossa 27.5.2008 jälkeen
Alle 50 FH	Ennen 50 FH täyttymistä edellisestä kytkintarkastuksesta tai seuraavan 10 FH aikana 27.5.2008 jälkeen, kumpi tulee ensin.

- B. Sen jälkeen tarkasta kytkin enintään 100 FH (+/- 10 FH) välein SB:n mukaisesti.
- C. Jos minkä tahansa kohtien A tai B tarkastuksessa löytyy rikkoutunut kytkinlevyn jousi vaihda kytkin lentokelpoiseen kappaleeseen ennen seuraavaa lentoa ja ilmoita löytyneestä viasta TAE:lle seitsemän vuorokauden sisällä SB:n ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.