



LIIKENTEEEN TURVALLISUUSVIRASTO

T 5432/10

LENTOKELPOISUUSTIEDOTE

31.05.2010

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0099

CENTRAIR. Sivuperäsinpolkimien lukitusputken tarkastus

Koskee: Kaikkia Centrair 101 "Pégase" -purjelentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta 9.7.2010 mennessä, ellei ole tehty jo aiemmin, SN Centrair Service Bulletin SB101-29 mukaisesti onko purjelentokoneeseen asennettu vahvistettu sivuperäsinpolkimien lukitusputki.
- B. Jos lukitusputki ei ole vahvistettu, mutta ei ole vaurioitunut, vaihda se vahvistettuun osanumero \$Y186A seuraavassa huollossa tai viimeistään 9.6.2011, kumpi tulee ensin.
- C. Jos lukitusputki ei ole vahvistettu ja on vaurioitunut, vaihda se vahvistettuun osanumero \$Y186A ennen seuraavaa lentoa.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.