



 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294

www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2010-11-04
Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet

Koskee: Teledyne Continental Motors (TCM) (ent. Continental ja Rolls-Royce Motors Ltd.) mäntämoottorisarjoja 240, 346, 360, 470, 520 ja 550, mukaan luettuna Rolls-Roycen valmistamia IO-240-A -sarjan moottoreita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee alla olevat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa 16.6.2010 jälkeen, ellei ole tehty jo aiemmin.

- A. Jos moottori on valmistettu tai edellisen kerran peruskorjattu ennen 19.6.2009 ja moottorin venttiilinnostimia ei ole vaihdettu sen jälkeen, ei tarvitse tehdä muita toimenpiteitä.
- B. Jos moottori on valmistettu tai peruskorjattu 19.6.2009 jälkeen tai sen venttiilinnostimia on vaihdettu 19.6.2009 tai sen jälkeen, eikä venttiilinnostimien osanumero selviä moottorin teknisestä kirjanpidosta:
 - a. Tarkasta, onko moottorin sarjanumero esitetty TCM Mandatory Service bulletin (MSB) No. MSB09-8A Section A osassa.
 - b. Tarkasta jokaisen sylinterin venttiilinnostimien osanumero TCM MSB MSB09-8A Section 1 kappaleiden 1 - 3 ohjeiden mukaan.
- C. Jos venttiilinnostimen osanumero on 657913, 657915 tai 657916, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa TCM MSB MSB09-8A Step 2 kappaleiden 2.a.1) – 2.b.4) ohjeiden mukaan.
- D. 16.6.2010 jälkeen venttiilinnostimia, joilla on jokin yllä mainituista osanumeroista, ei saa asentaa lentomoottoreihin.

AD2010-11-04 korvaa AD2009-24-52:n. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa lentokelpoisuustiedotteen T 5411/09.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.