




---

 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 [www.trafi.fi](http://www.trafi.fi)


---

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2014-0102-E**
**AgustaWestland. Pyrstöroottoriakselin linjan mutterin vaihto**

**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Agusta S.p.A. (entinen Costruzioni Aeronautiche G. Agusta S.p.A.) AB 206 A ja AB 206B.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta pyrstöroottoriakselin linjaan asennetut mutterit osanumeroltaan MS21042L4 AgustaWestland BT 206-250 (BT) ohjeiden mukaisesti 10 lentotunnin kuluessa laskettuna 6.5.2014:stä ja sen jälkeen korkeintaan 25 lentotunnin välein.
- B. Jos havaitset mutterin murtuneen kohdan A tarkastuksessa, vaihda se ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen mutteriin osanumeroltaan MS21043-4 BT:n ohjeiden mukaisesti.
- C. Ellei kaikkia muttereita osanumeroltaan MS21042L4 ole vaihdettu kohdan B mukaisesti lentokelpoisiin muttereihin osanumeroltaan MS21043-4, vaihda kaikki mutterit osanumeroltaan MS21042L4 viimeistään 6.8.2014 BT:n ohjeiden mukaisesti lentokelpoisiin muttereihin osanumeroltaan MS21043-4.
- D. Sen jälkeen kun kaikki mutterit on vaihdettu uusiin kohdan B tai C mukaisesti, lentokelpoisuusmääräyksen mukaista tarkastusta ei enää tarvitse toistaa.
- E. Älä asenna helikopterin pyrstöroottoriakselin linjaan 6.5.2014 lähtien mutteria, jonka osanumero on MS21042L4.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.