

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2015-20-13**Piper Aircraft. Siipikaaren tarkastus**

Koskee: Lentokoneita Piper PA-28-161, sarjanumeroita 2842393 – 2842395, PA-28-181, sarjanumeroita 2843769 – 2843775 ja 2843779 – 2843791 sekä PA-28R-201, sarjanumeroa 2844152.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta oikean siiven asemassa (WS) 140.09 oleva siipikaari 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 29.10.2015:stä Piper Aircraft, Inc. Service Bulletinin Nro 1279 (26.8.2015) INSTRUCTIONS-osan ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos havaitset kohdan A tarkastuksessa murtumia, hanki ennen seuraavaa lentoa Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen (FAA) hyväksymät korjausohjeet, joiden mukaiset toimenpiteet teet. Korjausohjeiden saamisessa voi avustaa koneen valmistaja, jonka osoite on alla.
- C. Saat lentokelpoisuusmääräyksen määräajan umpeutumisen jälkeen ilman erityisrajoituksia tehdä lentokoneella siirtolennon paikkaan, jossa tarkastus voidaan tehdä. Jos tarkastuksessa löytyy murtumia, siirtolento korjaamolle on sallittu seuraavin rajoituksin.
 1. Sinun on suunniteltava lento lähimpään paikkaan, jossa kaari pystytään korjaamaan.
 2. Mittarilentonopeus ei missään lennon vaiheessa saa ylittää 120 solmua.
 3. Kallistuskulma ei missään lennon vaiheessa saa ylittää 30 astetta.
 4. Suurimpien kuormitusmonikertojen on koko lennon aikana pysyttävä +3:n ja -1:n välillä.
 5. Sinun on tehtävä lento näkölentosääntöjen vallitessa, eikä suunnitellulla lentoreitillä –ja korkeudella saa sääennusteen mukaan olla "heikkoa" voimakkaampaa turbulenssia.

Valmistajan yhteystiedot:

Piper Aircraft, Inc.
Customer Service
2926 Piper Drive, Vero Beach, Florida 32960, USA
puhelin: +1 877 879-0275, sähköposti: customer.service(at)piper.com, internet: www.piper.com

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.