

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 543/73

2.5.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka- tai teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

543. M-määräys No. 543/73: Continental. Alternaattorin käyttimen joustinkumien tarkastus ja vaihto

Koskee: Kaikkia Continental IO-360- ja TSIO-360-moottoreita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Syy: Alternaattorin käyttimen uudentyypiset joustinkumit ovat helposti särkyviä ja rikkoutuneet palaset saattavat kulkeutua öljypumppuun vaurioittaen sitä.

Suoritettava viimeistään: 25.5.1973 jälkeen seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta, ovatko alternaattorin käyttimen joustinkumit uutta, viistettyä tyyppiä (osa numero 632050) vai vanhaa tyyppiä (osa numero 626543). Mikäli kumit ovat edellistä tyyppiä, niin vaihda ne vanhantyyppisiin (osa numero 626543) ennen lentotoiminnan jatkamista.

Mikäli havaitset alkuperäisissä joustinkumeissa murtumia, paloja irronneen tms., niin tarkasta myös öljypumppu mahdollisten vaurioiden varalta ja vaihda vialliset osat uusiin.

LV/JJ/ks