

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähköos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 589/74

Muutos 1

1974-10-15



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

589. M-määräys no. 589/74; Beagle. Sivuperäsinpolkimien vääntöputken tarkastus

Koskee: Kaikkia Beagle Pup B 121 lentokoneita.

Viite: Beagle Service Bulletin B 121/29 issue 2.

Suoritettava: 1974-10-15 jälkeen jokaisessa 50 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

- Irroita tarpeelliset sisäverhoukset niin, että polkimien vääntöputki voidaan tarkastaa (katso Pup Service Manual Sivuu A5-9).
- Tarkasta erikoisesti vääntöputkessa olevat hitsaukset, etsien mahdollisia repeämiä tai osien vääntymistä hitsauksestaan.
- Jos repeämiä tai muita vaurioita havaitaan, on osat vaihdettava uusiin vahvistettuihin osiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa M-määräykset 461/71 ja 589/74, jotka on hävitettävä.

PH/ks