

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 681/76

Muutos 4

1978-10-30



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

681. Lycoming. Pakoventtiileiden vaihto ja venttiilin lautasen tarkastus.

Koskee: Lycoming 0-320-A ja E, 10-320-E, AE10-320-E sekä 0-540-B sarjan moottoreita.

Yllämainitut moottorit voivat olla varustettuna joko vanhanmallisilla (P/N 75068) tai uudenmallisilla (P/N 74541) pakoventtiileillä. Seuraavassa luettelo uusista moottoreista, joissa on käytetty P/N 74541 pakoventtiileitä:

0-320-A sarja	S/N L-44443-27A ja edelleen
0-320-A2B	S/N L-44429-27A ja edelleen
0-320-E2A	S/N L-44408-27A ja edelleen
0-320-E2D	S/N L-44437-27A ja edelleen
0-320-E3D	S/N L-44422-27A ja edelleen
10-320-E sarja	S/N L-5414-55A ja edelleen
AE10-320-E sarja	S/N L-5414-55A ja edelleen
0-540-B sarja	S/N L-17790-40A ja edelleen

(lukuunottamatta L-17791-40A)

Tehtaalla 1976-01-05 jälkeen peruskorjatut moottorit on varustettu P/N 74541 pakoventtiileillä lukuunottamatta seuraavia moottoreita:

0-320 sarja - RL-10439-27, RL-16069-27A, RL-24072-27A, RL-24104-27A,
RL-26924-27A, RL-28559-27A, RL-28990-27A, RL-30813-27A, RL-30310-27A,
RL-33129-27A, RL-36907-27A, RL-38502-27A.

0-540-B sarja - RL-4927-40, RL-6499-40 ja RL-17073-40.

Viite: Lycoming SB 404 ja käyttökokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1978-11-30.

Toimenpiteet: 0-320-A ja -E, 10-320-E, AE10-320-E sekä 0-540-B moottorit, joissa on vanhanmalliset (P/N 75068) pakoventtiilit. Vaihda pakoventtiilit, kun venttiilien käyntiaika 700 h tulee täyteen.

Venttiilien vaihto ei koske moottoreita, joissa on käytetty uudenmallisia (P/N 74541) pakoventtiileitä.

Pakoventtiilien vaihdosta on tehtävä merkintä teknillisen päiväkirjan moottoriosaan. Merkinässä on mainittava asennettujen venttiilien P/N.

Toimenpiteet saa tehdä vain tehostetun huollon organisaatio ja lentokone- tai moottori-
korjaamo.

Vs. toimistopäällikkö



Jukka Vanhatalo

Tämä määräys kumoaa M-määräyksen M 681/76 muutos 3.

PH/la