

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA - LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82921  
 international +358 0 82921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 971/80

6.10.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

971. Partenavia. Alternaattorin kaapelin kiinnitys


Koskee: Kaikkia Partenavia P.68-, P68B- ja P68C-tyyppisiä lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 222.

Viite: Partenavia Service Bulletin No. 49.

Voimaantulo: 1.11.1980.



Toimenpiteet: Poista seuraavassa 100 tunnin huollossa alternaattorin virransyöttökaapelista kaksi kuvan mukaista pidikettä ja kierrä kaapelin ympärille muovisuojaus, osanumero NOR 7.415-6 (tyyppi Spiralon 2-N Ø 1/4").

Vs. toimistopäällikkö

  
 J. Vanhatalo

LJV/KLS

Ennen muutosta

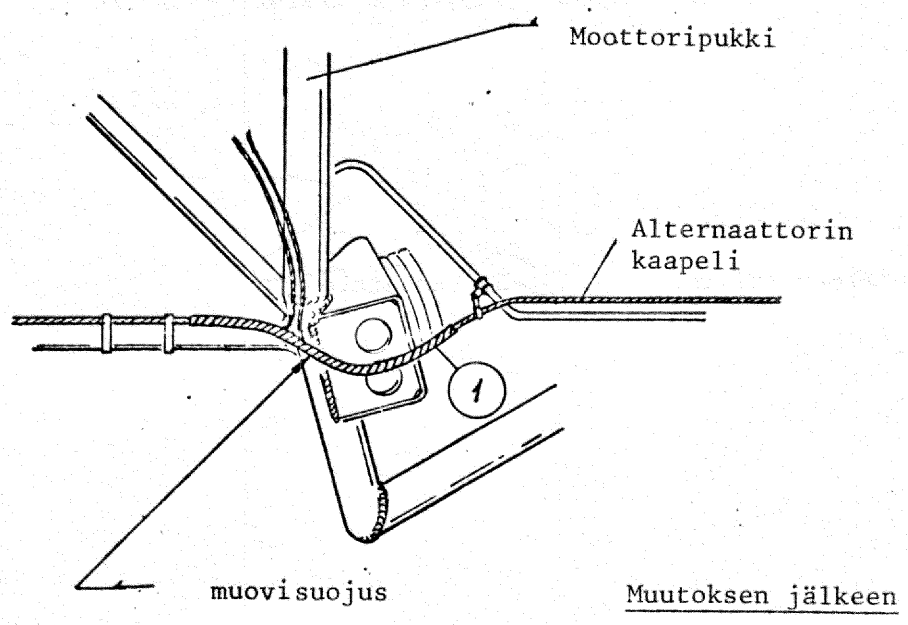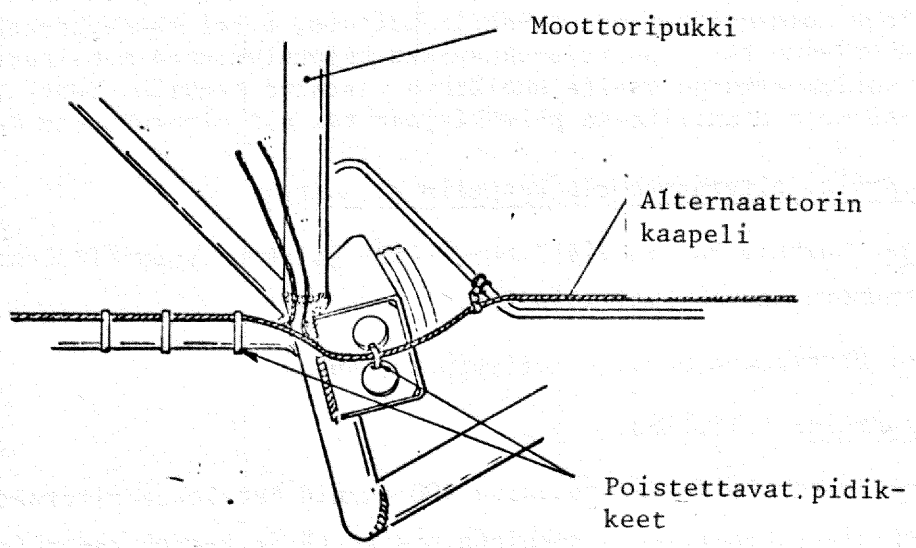

Kuva 1