

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1379/86

7.4.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1379. Pilatus. Sähköisen trimmiaktuaattorin kiinnityskorvakkeen tarkastus ja muutos

Koskee: Pilatus PC-6 Porter ja Turbo-Porter lentokoneita, joissa on sähköinen korkeusvakaimen trimmi.

Viite: Sveitsiläinen AD HB86-042, Pilatus SB 147.

Voimaantulo: 30.4.1986

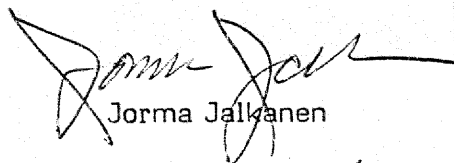
Toimenpiteet:

Tarkasta sähköisen korkeusvakaimen trimmiaktuaattorin kiinnityskorvake ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos korvake on viallinen, vaihda se uuteen. Jos korvakkeen kunto on moitteeton, asenna se takaisin paikalleen. Tarkasta korvakkeen kunto tämän jälkeen 100 lentotunnin välein.

Lisää toimenpide koneen huoltolistoihin (vrt AIR M1-4).

Pilatus Service Bulletin 147 käsittelee asiaa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L51 52/PjH/AP