

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1510/88

15.3.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1510. Hoffmann. Potkurin lapojen tarkastus

Koskee: Kaikkia Hoffmann HO-V123() - ()/180R-tyyppisiä vakio-kierrospotkureita.


Viite: LBA LTA 88-20

Voimaantulo: 15.4.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta potkurin lavat jokaisessa huollossa noudattaen huolto-ohjekirjan E287 ohjeita. Jos lavan juuresta, kuvan mukaisesta paikasta löytyy murtumia, niin lähetä potkuri valmistajatehtaal-
le korjattavaksi.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

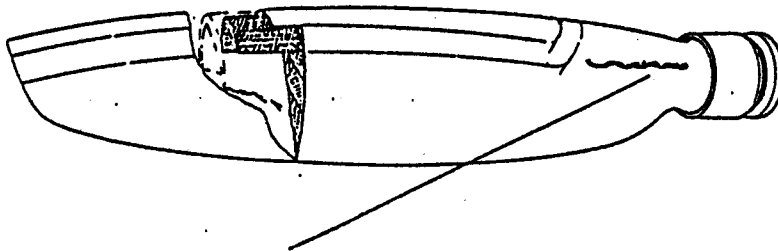

Tältä alueelta löytyvät murtumat vaativat potkurin lähettämistä valmistajalle.

Hoffmann Service Bulletin nro. 6, EB Nro. I-EC2 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M30.LJV/AKo